



COMPROBADOR DE FUGAS DE AIRE EN CONDUCTOS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1

Asegúrese de que las conexiones a la alimentación eléctrica y al conducto sean seguras.






2

Encienda el comprobador de fugas de aire en conductos.

3

Para realizar la prueba de acreditación, seleccione la opción Acreditación en el menú de la pantalla táctil del DALT 6905, seleccione *SMACNA* y siga los pasos restantes.

PANTALLAS DE ACREDITACIÓN

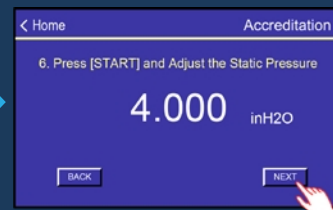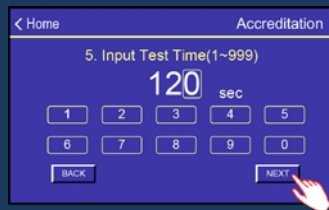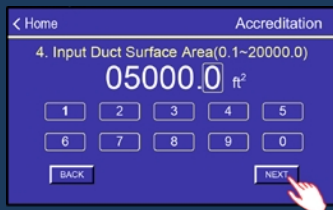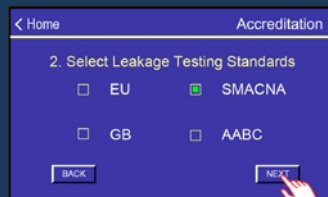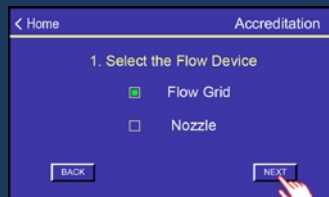

KANOMAX
The Ultimate Measurements

Distribuido en México por:

Comercializadora Tecnométrica S.A. de C.V.
Monterrey, Nuevo León, MEXICO
TEL: (81) 1100-5755
RFC: CTE100215AH5
contacto@tecnometrica.com.mx
www.tecnometrica.com.mx

(800) 247-8887
KANOMAX-USA.COM